

Årlig besiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: Väsbyvägen- Granhäckens lekplats

Adress: Väsbyvägen-Granhäcken

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-06-03

Datum för protokoll: 2023-06-09

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3)

Finns:

Finns ej= B-fel X

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8.2.4 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej

Besiktningsman: Ewa Andersson







Innehar Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningsman som förklarar sina ställningstaganden.

Blir ni inte nöjd med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	Översikt			
				
1	Vippunga typ 2A, Slottsbro nr 876 Tillverkad : 2007			
1.1	Får ner spaden endast 7cm	B	Ska vara ett stötdämpande fallunderlag i hela fallutrymmet	1,4.2.8.5.2
1.2	Saknas 3 av "rullarna" som ska stabilisera de två sidostyckena	B	Redskap ska vara helt	1
1.3	Rost på fjädern	C	Rost ej tillåtet	1,4,1,4
1				
2	Övrigt Ej lekredskap Baksandlåda med bakkbord			
2.1	Inga avvikelser observerade	--		
2.2	Info: Börjar bli lite vickig i sargerna och går isär i hörn	--		

2				
3	Kombiställning med rutsch, Hags Plattformshöjd: 114cm, 114cm och 143cm 3.1 Får ner spaden endast 5 cm vid rutschen och 4cm runt trappan och plattformarna. 3.2 Endast handledare till trappan 3.3 Slitna plyfaskivor i tak 3.4 ID-märkning saknas	B B C C	Felaktigt material. Under 10cm är det bärlager/makadam. Ska vara ett stötdämpande fallunderlag inom hela fallutrymmet. Materialet rätt ner till 10-därunder stenhårt. Ska vara barriärer på trappa till plattform över 100cm höjd. Trädetaljer får inte vara, flisiga Ska finnas på alla lekredskap	1,4.2.8.5.2 1,4.2.9.2 1,4.2.1 1,7.1
3	   			
5	Gungställning, två sektioner, 2 enkeldäckssitsar, äldre ställning Beräkningshöjd: 177cm 5.1 ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1



Underskrift:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ewa Andersson'.

Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB