

## Årlig besiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: 643L1 Ramundvägens lekplats

Adress: Ramundvägen 17-19

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-06-04

Datum för protokoll: 2023-06-12

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3)

Finns:

Finns ej= B-fel X

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8.2.4 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej



Besiktningsman: Ewa Andersson

Innehar Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

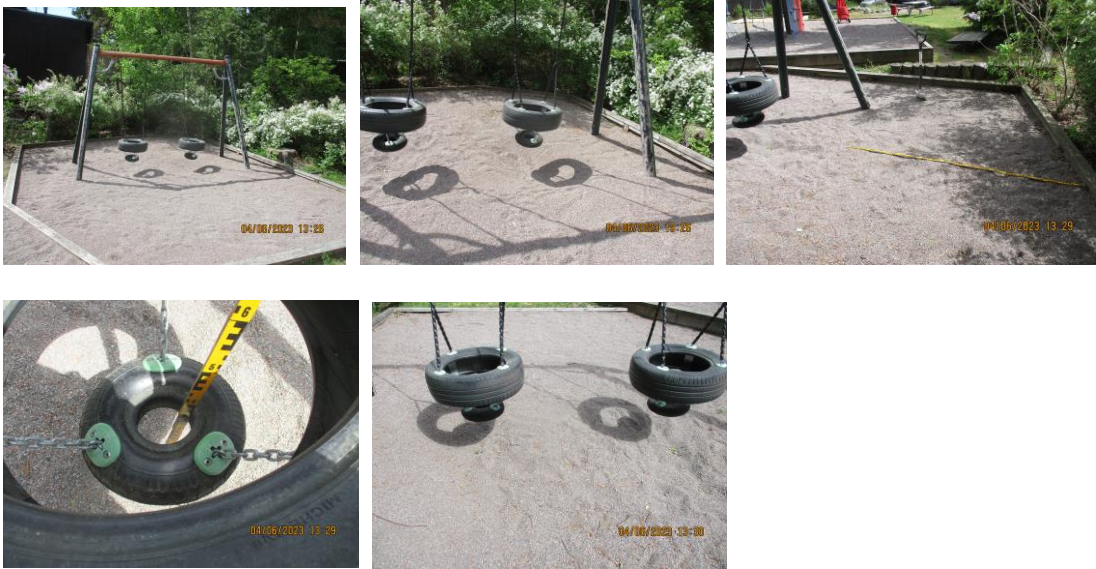

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningsman som förklarar sina ställningstaganden.

Blir ni inte nöjda med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	<b>Översikt</b>			
				
1	<b>Balanslek, 10 stockar i grupp</b> Höjd: 18cm-59cm Mellan vissa stockar är avståndet för stort för en grupp	--	Bör inte vara längre än 50cm emellan för att man enkelt ska kunna kliva emellan utan att nudda mark.	
1.1	Endast 45cm till sten, hänger grenar över redskapet, står delvis på berg	C	Ska vara ett hindersfritt utrymme 150cm runt redskapet.	1,4.2.8.2.3
1.2	Djupa längsgående sprickor	C	Vatten får inte bli stående och orsaka röta	1,4.2.1
1.3	Flisigt trä	C	Trä får inte vara flisigt	1,4.2.5
1				
2	<b>Övrigt</b> Ej lekredskap <b>Baksandlåda</b>			
2.1	Inga avvikelser observerade	--		

2				
3	<p><b>Klätterställning, Slottsbro 819</b> Tillverkad 2010 Höjd på klättervägg: 213cm Höjd till horisontella nätet: 198cm</p>			
3.1	Röta i bommarna	B	Röta ej tillåtet	1,4.2.1
3.2	Saknas 3 täcklock över bultinfästningar mot mark och 6 ställen i bommar.	C	Ska finnas för att förhindra att vatten blir stående och orsakar röta.	1,4.1.3
3.3	Materialet i klättertuben har åldrats och börjar trilla bort, metallen i kordelerna ligger bar	C	Metallen ska skyddas av fiberlindning.	1,4.2.12.4
3.4	Repstegens nedersta steg trasigt	C	Redskap ska vara helt	1
3				
4	<p><b>Gungställning, Hags trä en sektion, 2 dubbeldäckssitsar</b> Beräkningshöjd: 151cm</p>			
4.1	Sitsarna hänger för lågt, endast 30cm över mark	B	Ska vara 35cm mellan underkant sits och mark.	2,4.5
4.2	Gropar under båda sitsarna	B	Gropar ej tillåtet	1,4.2.8.3



4.3	Buskar växer in i fallutrymmet, och endast 300cm till träsarg	C	Ska vara ett hindersfritt fallutrymme 355cm framför och bakom sitsarna.	2,4.10.2 Bil A
4.4	Saknas 1 täcklock över bultinfästning	C	Ska finnas för att förhindra påverkan på bultarna.	1,4.2.5
4.5	ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1
4				
5	<b>Övrigt</b> Ej lekredskap <b>Sitthörna med lågt bord, 13</b> nergrävda kubbar och 1 stock Höjd: 19cm-39cm			
5.1	Info: Det börjar bli röta och torksprickor i kubbarna. Flisigt trä i bordet	--		
5				

Underskrift:



Ewa Andersson  
Uppsala Fastighetstjänst AB