

Installationsbesiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen (OL) mfl.

Granitvägens lekplats

Adress: Granitvägen 13, Stenhamra

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-08-24

Datum för protokoll: 2023-08-24

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3) Finns: X Finns ej= B-fel

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8,2.4 och 7,7.1) Finns: X Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1) Finns: X Finns ej= C-fel

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4) Finns: X Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7) Finns: X Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej




Besiktningssman: Ewa Andersson




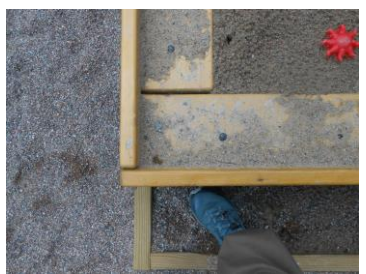

Innehar Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningssman som förklarar sina ställningstaganden.

Blir ni inte nöjd med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	Översikt			
				
1	Karusell typ B , Hags nr 8055904 Merry Levererad: 2023 Står i konstgräsyta med sviktpad och sandfyllning			
1.1	Inga avvikelser observerad	--		
1				
2	Gruppunga , Hags med en Hucksits, Birds Nest. Står i konstgräsyta med sviktpad och sandfyllning Levererad: 2023 Beräkningshöjd: 160cm			
2.1	Inga avvikelser observerade	--		
2.2	Info: ID-märkning finns men är svåräst ifrån mark	--		
2				

3	Kombiredskap Hags nr 8046995 Unimini Apista Levererad: 2023 Står i stridsandsyta Plattformshöjd: 24cm, 30cm, 96cm, 59,5cm			
3.1	Inga avvikelser observerade	--		
3				
4	Övrigt Ej lekredskap			
4.1	Baksandlåda med Hagssarg Sargen monterad med stora avstånd mellan sargdelarna på två ställen	C	Bör dras ihop. En sten har redan fastnat mellan sargdelarna	1
4	  			
5	Tillgänglighetsanpassat bakkbord, Hags Mate nr 159621			
5.1	ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1
5				
6	Vippunga typ 2B, Hags nr 8046142 Levererad: 2023 Står i stridsandsyta			

6.1	ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1 och 6,7
6				
7	Vippunga typ 2B , Hags nr 8046143 Levererad: 2023 Står i stridsandsyta			
7.1	ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1 och 6,7
7				
8	Gungställning , Hags, en sektion för två sitsar, med 2 dubbeldäcks-sitsar Levererad: 2023 Beräkningshöjd: 152cm			
8.1	Skav på stolpe där färgen saknas	C	Metalldelar ska vara skyddade mot korrosion och atmosfäriska förhållanden	1,4.1.4
8.2	Info: ID-märkning finns men är svåräst ifrån mark	--		
8	 			

Underskrift:



Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB